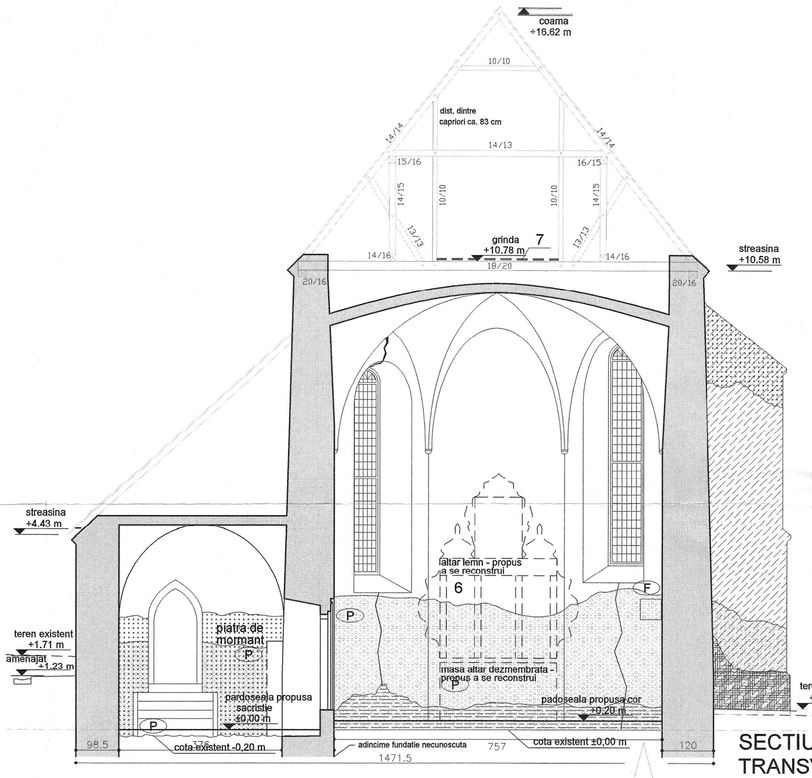

SECTIUNE
TRANSVERSALA
PRIN COR C - C

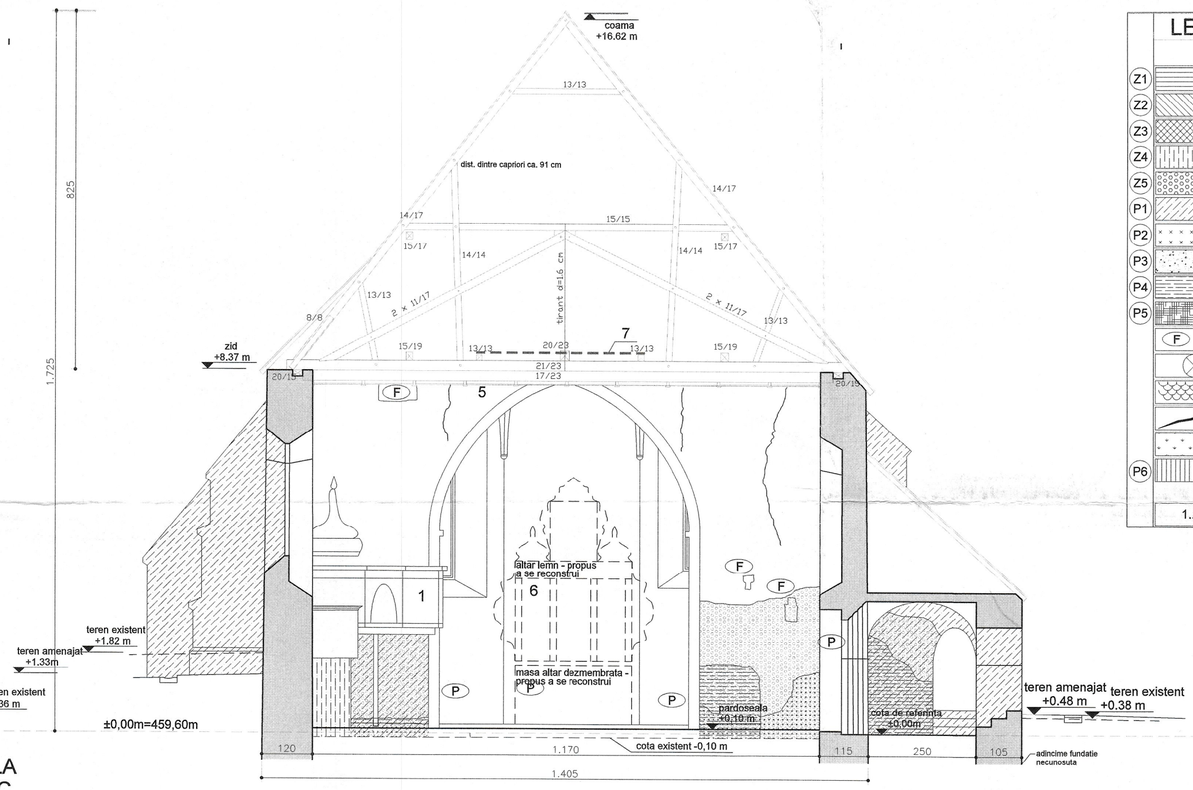

LEGENDA

		inventariere degradari	lucrari de reparatii
Z1		rosturi fara mortar	rosturire cu mortar adecvat, inchiderea rosturilor >3cm cu pietre mici
Z2		zidarie piatra/caramida prezentand degradari	desprinderea elementelor degradate si inlocuirea cu acelasi material
Z3		zidarie piatra/caramida cu goluri	umplerea golurilor cu material identic
Z4		completari/interventii cu beton	indepartare numai daca este necesar, posibil
Z5		umiditate in zidarie	vezi masuri recomandate in descrierea masurilor propuse
P1		tencuiala pe baza de ciment	indepartare tencuiala ciment, curatare si retencuire cu material pe baza de nisip/var
P2		tencuiala desprinsa, cu goluri	umplerea golurilor, consolidarea marginilor
P3		suprafete de tencuiala deteriorata	consolidare conform recomandarilor restauratorului
P4		eflorescente si depuneri de saruri	curatarea zonelor afectate si retencuire cu material pe baza de nisip/var
P5		depuneri de alge verzi	indepartare tencuiala ciment, curatare si retencuire cu material pe baza de nisip/var
	F P	suprafete sau fragmente cu fresca/elemente decor. piatra	conservare conform studiului de parament/restaurator piatra
		degradari biologice	tratamente cu solutii insecto - fungicide
		invelitoare degradata	refacere invelitoare inlocuire tigle degradate
		crapaturi/fisuri in zidarie	umplere cu acelasi material si retesere caramizi/pietre - injectare
		vegetatie crescuta pe zidarie	indepartarea vegetatiei, inclusiv a radacinilor
P6		coronament din zidarie de caramida/ piatra naturala cu degradari	rosturire, completarea spatiilor prezentand goluri, innoire suprafete cu mortar
	1...n	degradari la elementele din lemn	reparatii conform memoriu de arhitectura/rezistenta si expertiza tehnica

DEGRADARI LEMN:

1: PARAPET BALCON ORGA: ATACURI DE CARII
2: FOALE DEZAFECTATE
3: EMPORA NORD INCLINATA SPRE FATA
4: EMPORA SUD INCLINATA SPRE FATA
5: PLAFON CASETAT DE LEMN MASCAT DE UN PLAFON CASETAT DE PFL CU DEGRADARI LOCALE
6: ALTAR DEZASAMBLAT SI DEPOZITAT IN TURN
7: PODINE LEMN SITUATE IN POD, CU COAJA SI ATAC DE CARII

000520

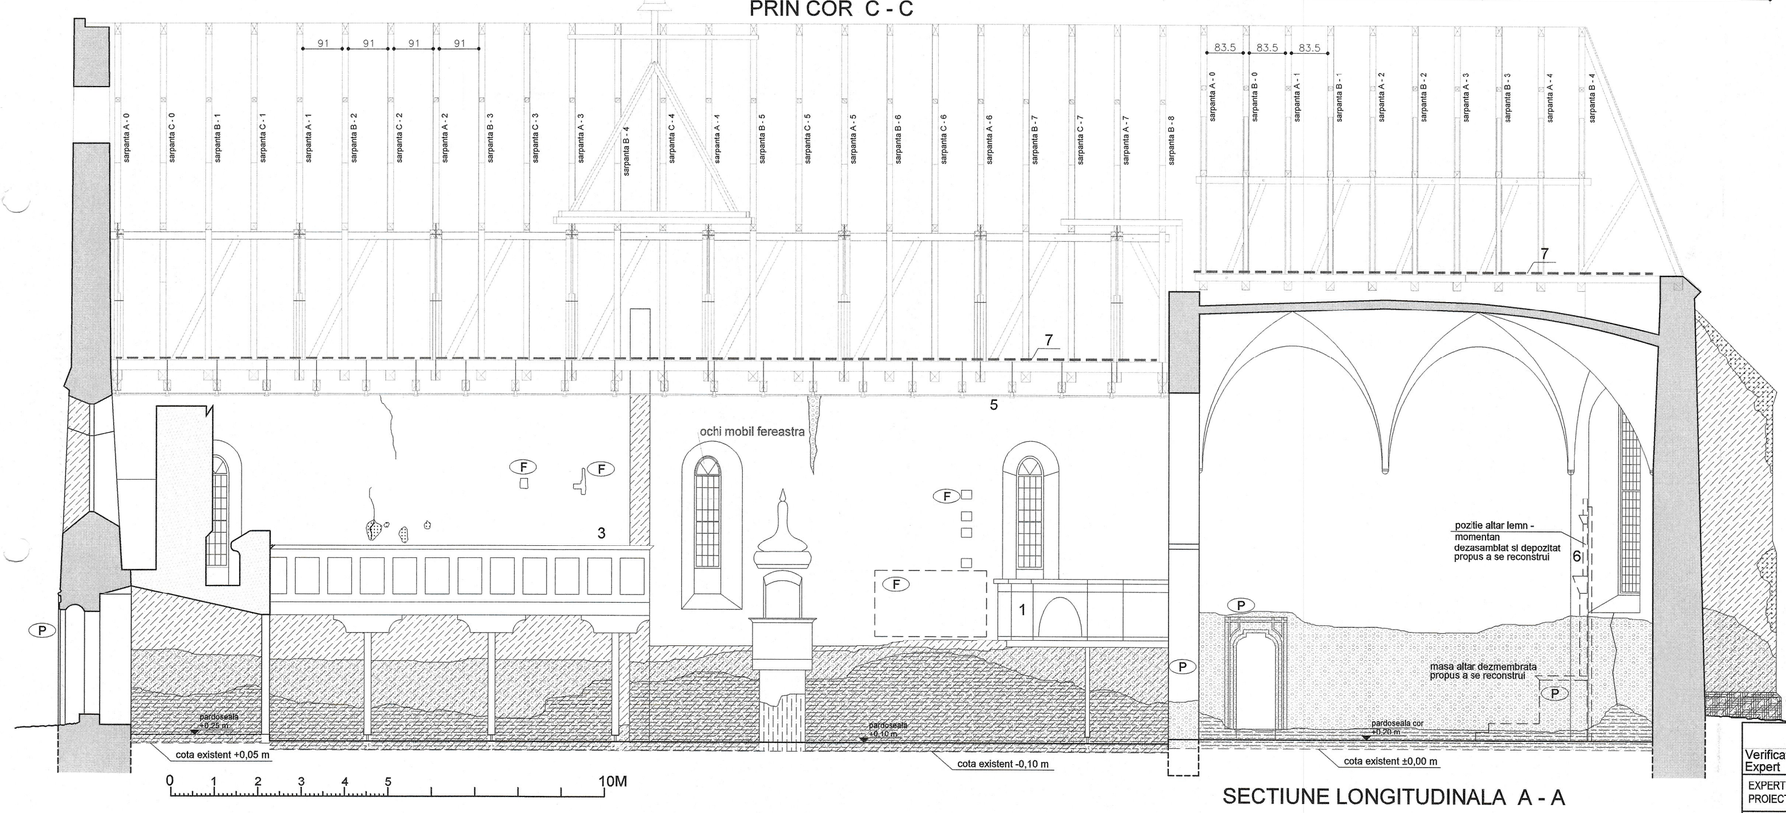

SECTIUNE LONGITUDINALA A - A

SECTIUNE TRANSVERSALA
PRIN NAVA B - B

2172 - 20. APR. 2018

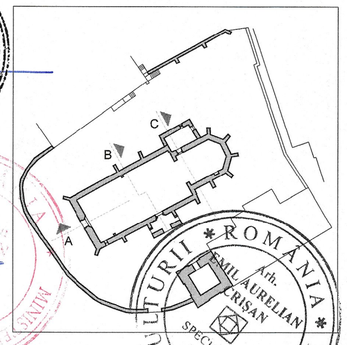

Verificator/ Expert	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA:

EXPERT TEHNIC: ing. BODOR CSABA PAL
PROIECTARE REZISTENTA: SC PROGIR SRL
PROIECTARE INSTALATII ELECTRICE: SC PROCONFORT SRL
EXP. BIOLOGICA: ILEANA CHIRTEA, GEOLOG: ADRIAN TANASE
RELEVEU: ING. ELKE SI STEFAN EBELT 2002 / ACTUALIZAT ARH. A.I. NICHIFOR

PROIECTANT GENERAL/ARHITECTURA:
ALEXANDRU IOAN NICHIFOR - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
STR. IZV.TROTUSULUI NR.2 BUCURESTI, CIF29866065

Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA

Proiect: LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA (LMI: BV-II-a-A-11774)

Numar proiect: 03/2017

SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara:	Faza:
Sef. proiect:	arh. Emil Crisan		1/100	P.T.-D.E.
Proiectat:	arh. Alexandru I. Nichifor		Data: sept. 2017	Numarul plansei: A08
Desenat:	arh. Alexandru I. Nichifor			

Amplasament: Rupea, jud. Brasov, str. Republicii nr 147

Titlul plansei: **BISERICĂ - SECȚIUNI**
Inventariere degradări
și propunere de intervenție