


LEGENDA		
Inventariere degradari	Lucrari de reparatii	
	rostri fara mortar	rostitie cu mortar adecvat, inchiderea rosturilor >3cm cu pietre mici
	zidarie piatra/caramida prezentand degradari	desprinderea elementelor degradate si inlocuirea cu acelasi material
	zidarie piatra/caramida cu goluri completari/interventii cu beton	umplerea golurilor cu material identic
	umiditate in zidarie	indepartare numai daca este necesar, posibil
	tencuiala pe baza de ciment	vezi masuri recomandate in descrierea masurilor propuse
	tencuiala desprinsa, cu goluri	indepartare tencuiala ciment, curatare si retencuire cu material pe baza de nisip/var
	suprafete de tencuiala deteriorata	umplerea golurilor, consolidarea marginilor
	eflorescente si depuneri de saruri	consolidare conform recomandarilor restauratorului
	depuneri de alge verzi	curatarea zonelor afectate si retencuire cu material pe baza de nisip/var
	suprafete sau fragmente cu fresca/elemente decor. piatra degradari biologice	indepartare tencuiala ciment, curatare si retencuire cu material pe baza de nisip/var
	involtitoare degradata	conservare conform studiului de parament/restaurator piatra
	crapaturi/fisuri in zidarie pe zidarie	tratamente cu solutii insecto - fungicide
	vegetatie crescuta pe zidarie	refacere involtoare
	coronament din zidarie de caramida/piatra naturala cu degradari	inlocuire tigle degradate
	degradari la elementele din lemn	umplere cu acelasi material si retesere caramizi/pietre - injectare
		indepartarea vegetatiei, inclusiv a radacinilor
		rostitie, completarea spatiilor prezentand goluri, innoire suprafete cu mortar
1...n	degradari la elementele din lemn	reparatii conform memoriu de arhitectura/rezistenta si expertiza tehnica

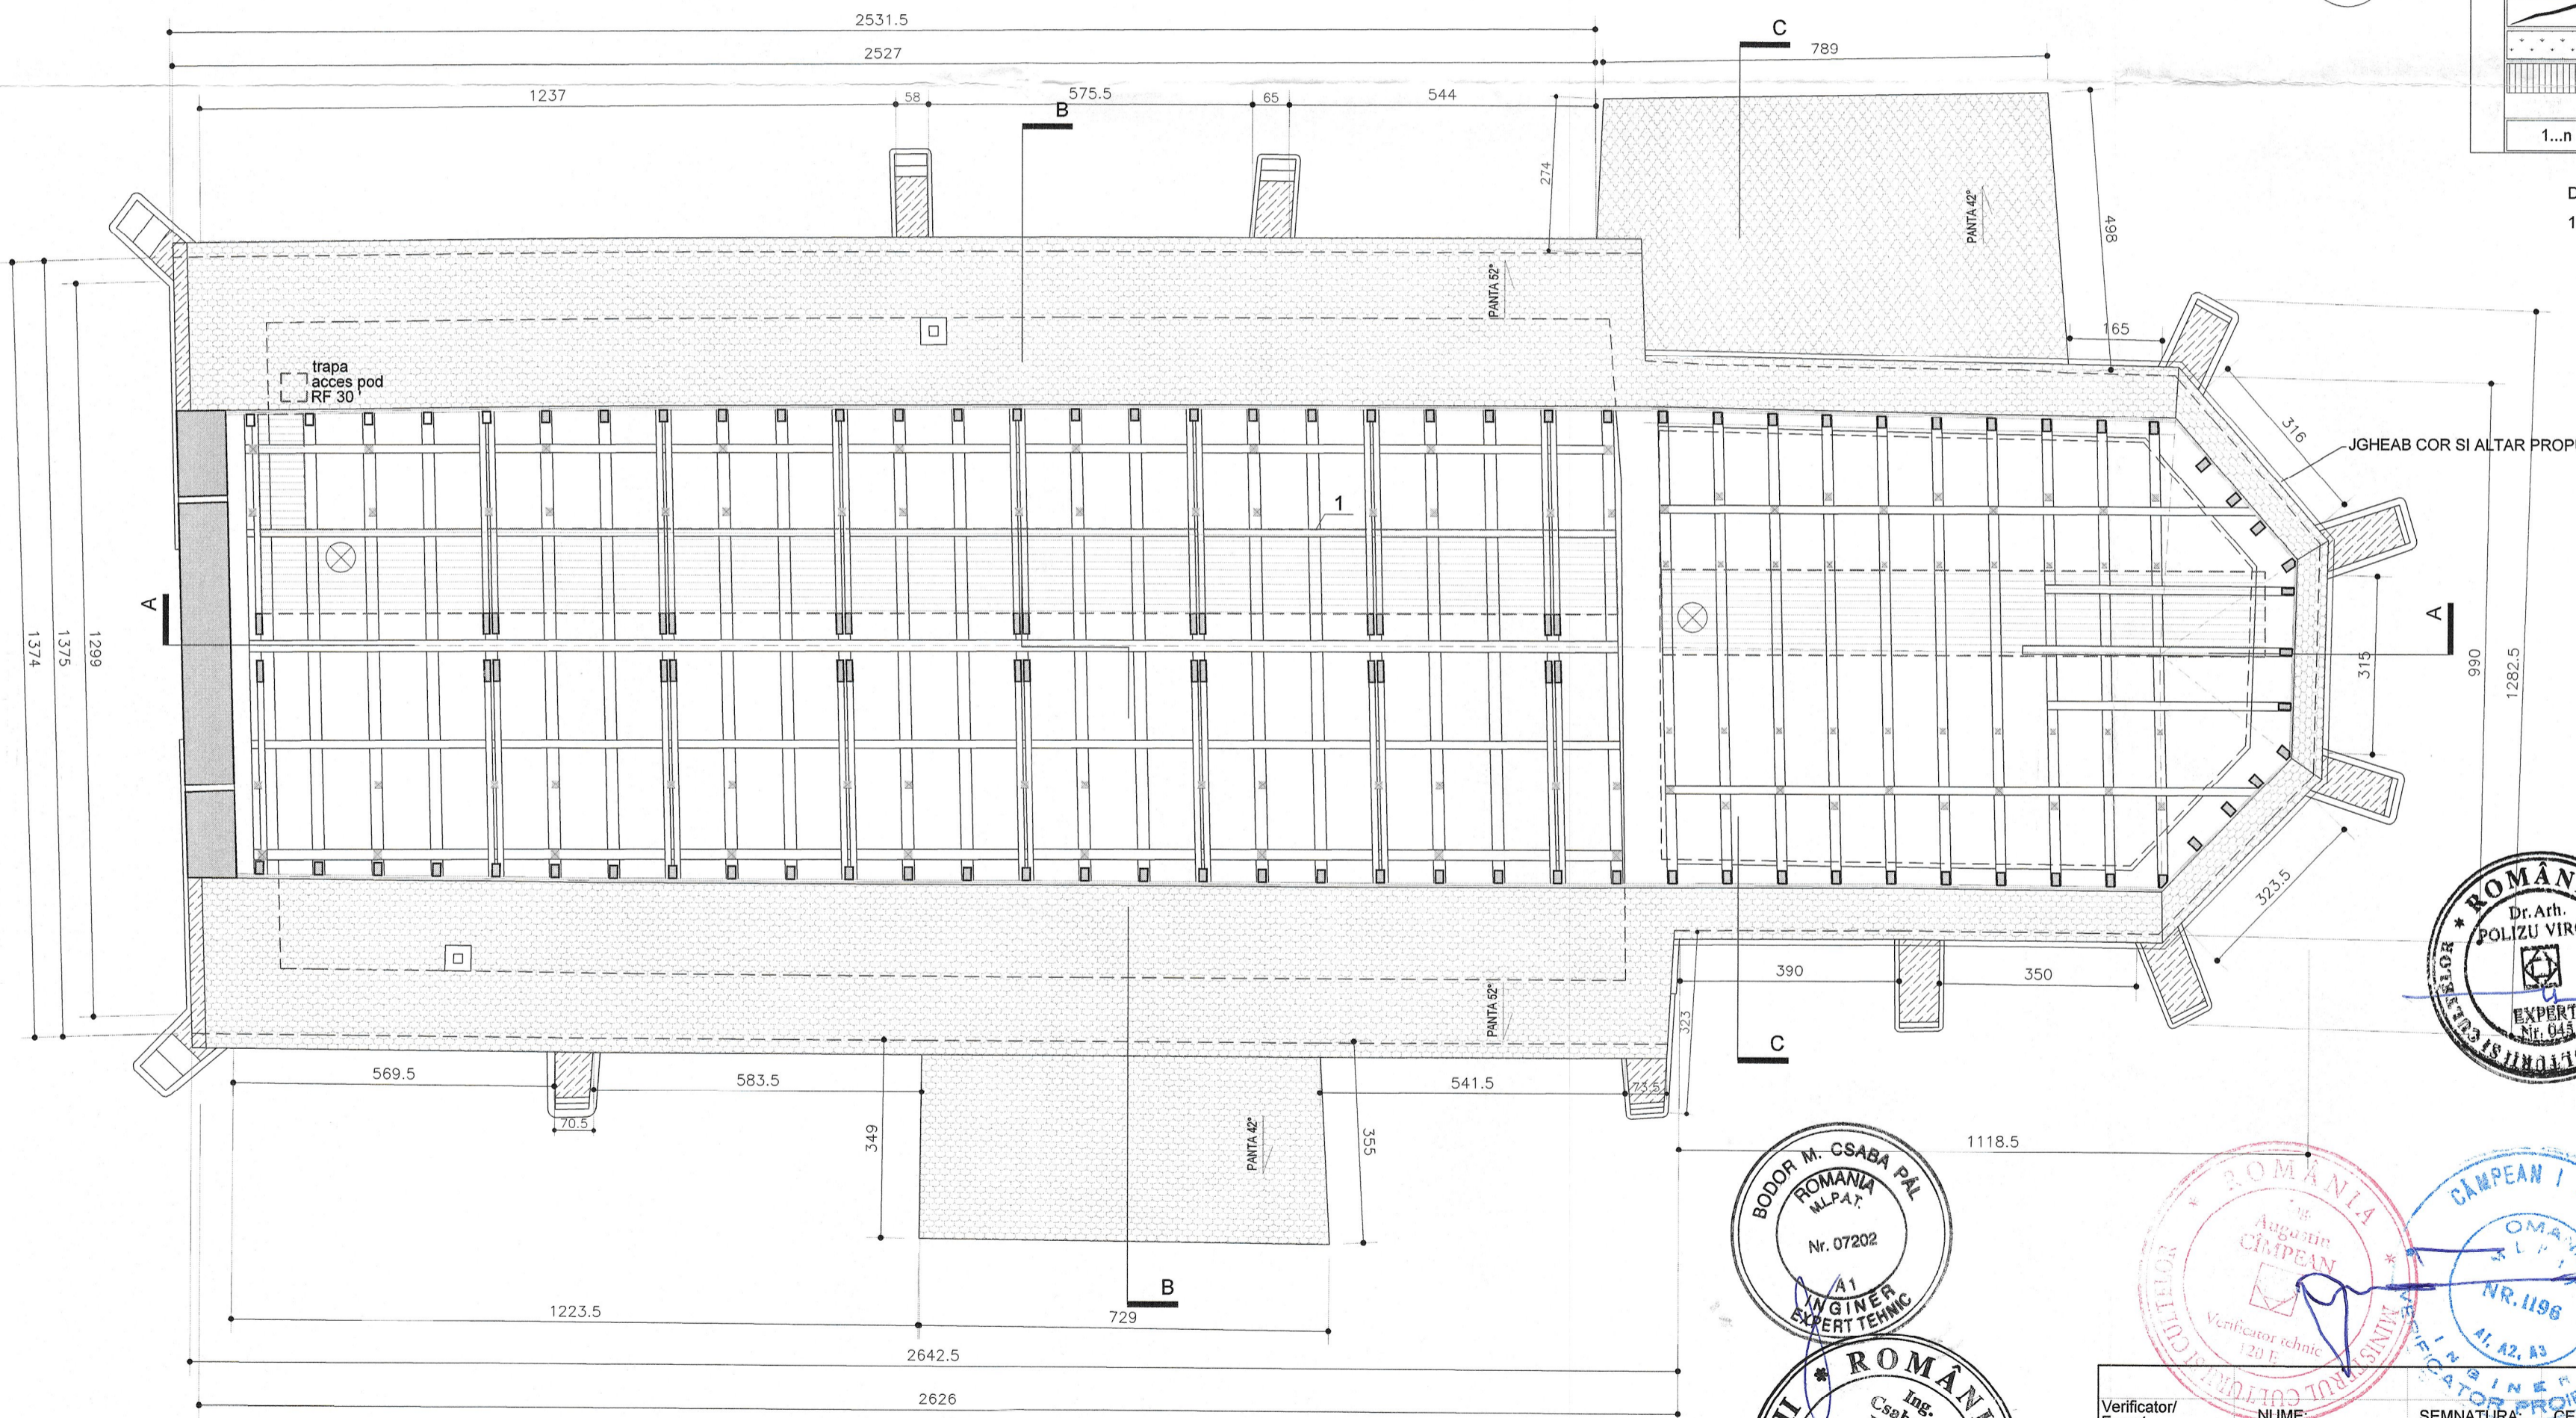

DEGRADARI LEMN:
1: PODINE LEMN SITUATE IN POD, CU COAJA SI ATAC DE CARII
PROPUSE A FI INLOCUITE

2172 -- 20. APR. 2018

ROMANIA
LASCHESCU DORIN
NR. 02067
NR. 05080
VERIFICATOR PROIECTE

ROMANIA
NEGESCU T. GABRIEL
NR. 07107
VERIFICATOR PROIECTE

ORDINUL ARHITECTURII
DIN ROMANIA
5849
Ioan - Alexandru
NICHIFOR
Arhitect cu drept de semnatura

ALEXANDRU IOAN NICHIFOR
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ROMANIA
Dr. Arh. POLIZU VIRGIL
EXPERT
Nr. 045


BODOR M. CSABA PAL
ROMANIA
AL.PAT.
Nr. 07202
INGINER
EXPERT TEHNIC

ROMANIA
Ing. Csaba Pal
BODOR
EXPERT TEHNIC
Nr. 102 E

ROMANIA
Augustin
CAMPAN
VERIFICATOR PROIECTE
Nr. 1198

CAMPAN I AUGUSTIN
ROMANIA
AL. A2, A3

ROMANIA
Arh. EMIL AURELIAN
CRISAN
SPECIALIST
Nr. 239



PLAN POD

Categoria de importanta B (deosebita) - conf. H.G. 766/97
Clasa de importanta si de expunere la cutremur - II, $\gamma = 1,2$ conf. P100-1/2013
Grad de rezistenta la foc: IV - conf. normativ P118/99
Risc de incendiu - mic

Verificator/Expert	NUME:	SEMNA TURA:	CERINTA:	REFERAT / EXPERTIZA NR. DATA:
Expert tehnic	Ing. BODOR CSABA PAL			PROIECTARE INSTALATII ELECTRICE: SC PROCONFORT SRL PROIECTARE REZISTENTA: SC PROGIR SRL
Beneficiar:	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA			
Proiectant general/arhitectura:	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA			
Beneficiar:	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA			
Proiect:	LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA (LMI: BV-II-a-A-11774)			
Numar proiect:	03/2017			
Specificatie:	NUME:	SEMNA TURA:	Scara:	Faza:
Sef. proiect:	arh. Emil Crisan		1/100	P.T.-D.E.
Proiectat:	arh. Alexandru I. Nichifor		Data: sept. 2017	Numarul plansei:
Desenat:	arh. Alexandru I. Nichifor			A05.1
Amplasament:	Rupea, jud. Brasov, str. Republicii nr 147			
Titlu plansei:	BISERICĂ - PLAN POD Inventariere degradari și propunere de interventie			